

# OCS-Q小吊秤 使用说明

## 1. 功能说明：

- 【开关机/确定键】：在正常使用状态下，按此键为开关机；  
在设置状态下，短按此键为确定。
- 【去皮/保持键】：称重状态下，短按此键去皮，去皮指示符显示；  
称重状态下，等待稳定后（参数设置项-HOL- =0 时，默认值），长按此键循环显示锁定\解除重量值，重量保持指示符显示\清除。
- 【归零/单位键】：称重状态下，短按此键归零，归零指示符显示；  
长按此键循环选择kg\lb，对应单位指示符显示。

## 2. 指示符说明：

重量保持指示符：称重状态下，当长按重量保持键时，此指示符显示/清除。  
去皮指示符：当短按【去皮/保持键】，去皮指示符显示。  
归零指示符：当显示屏显示值为零时，归零指示符显示。  
稳定指示符：当重物稳定后，此指示符显示。  
单位指示符：长键单位键，对应的单位指示符显示，为目前称重所使用的单位。

## 3. 校正说明：

按住【归零/单位键】开机，显示P=000，此时按【去皮/保持键】移位，按【归零/单位键】更改数值（数值加），短按【开关机/确定键】确定，长按【开关机/确定键】关机  
输入密码P=302，短按【开关机/确定键】确定，显示-CAL-；  
短按【开关机/确定键】确定，，显示on0，进入零点标定，等待出现0500.0（上次标定过的值，单位为kg），按【去皮/保持键】或【归零/单位键】进行设定单点标定值（单位为kg，也可不用更改），挂上相对应的砝码，短按【开关机/确定键】键确定，显示SPAN，进入单点标定，等待出现PASS时，单点标定完毕并自动返回到正常称重状态。

## 4. 故障排除：

- ①如果自检显示“Err2”，说明吊钩上有重物超出归零范围(满量程30%)，请去下重物，显示零状态。
- ②如果称重显示超出显示屏范围，显示“OVER”，减小重物即可。
- ③当被称物超过100%满量程+9d时，显示为“Err5”，此情况应将被称物取下或重新标定。
- ④屏幕开始闪烁，电池低电压报警，5分钟后显示B-L，然后自动关机，此时电池已没电，需充电。
- ⑤开机后无任何显示，请查看电池、开关有无异常。

## 传感器内码查看：

此功能用来测试传感器及外围电路是否正常，按住【去皮/保持键】开机显示数值。如果正常，此数值会随重物的增加而呈线性增加。